

# พื้นฐานงานกลึง

## งานกลึง


### ■ การคำนวณหากำลัง

$P = \frac{V \cdot f \cdot d \cdot P_s}{6.12 \times 10^3 \cdot \eta}$	P : กำลังที่ต้องการ (KW) V : อัตราเร็วตัด (m/min) f : อัตราป้อน (mm/rev) d : ความลึกตัด (mm) η : สัมประสิทธิ์เครื่องจักร (0.70 ~ 0.85) P <sub>s</sub> : แรงตัดจำเพาะ (GPa) H : แรงม้าที่ต้องการ (HP)
$H = \frac{P}{0.75}$	

#### ● ค่าแรงตัดจำเพาะ (P<sub>s</sub>)

อลูมิเนียม : 0.8GPa  
เหล็กเหนียว : 2.5 ~ 3.0GPa  
เหล็กหล่อ : 1.5GPa

### ■ แรงตัด

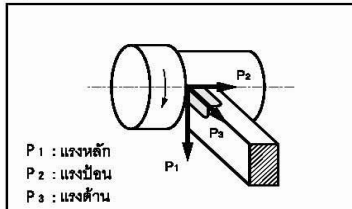


P<sub>1</sub> : แรงหลัก  
P<sub>2</sub> : แรงป้อน  
P<sub>3</sub> : แรงตัด

#### ● การคำนวณแรงตัด


$P_1 = P_s \cdot q$

P : แรงตัด (kN)  
P<sub>s</sub> : แรงตัดจำเพาะ (GPa)  
q : พื้นที่เศษเหล็ก (mm<sup>2</sup>)

### ■ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วตัดและแรงตัด

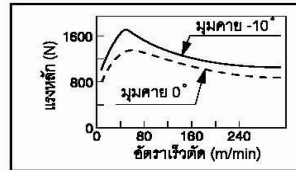

### ■ ความสัมพันธ์ระหว่างมุมคายและแรงตัด

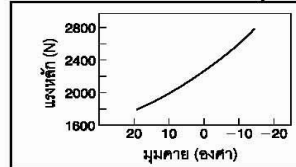

### ■ การคำนวณอัตราเร็วตัด

#### ① การคำนวณอัตราเร็วรอบ จากอัตราเร็วตัด


$N = \frac{1000 \times V}{\pi \times D}$	N : อัตราเร็วรอบ (min <sup>-1</sup> ) V : อัตราเร็วตัด (m/min) D : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงาน (mm) π : ≈ 3.14
--	---

ตัวอย่าง V=150m/min, D= 100mm

$$N = \frac{1000 \times 150}{3.14 \times 100} = 478 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$


#### ② การคำนวณอัตราเร็วตัด จากอัตราเร็วรอบ

$V = \frac{\pi \times D \times N}{1000}$	อ้างอิงตามตารางด้านบน
--	-----------------------

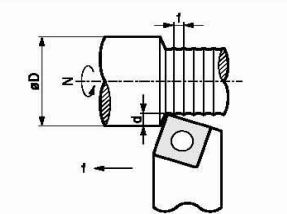


- N : อัตราเร็วรอบ (min<sup>-1</sup>)
- V : อัตราเร็วตัด (m/min)
- f : อัตราป้อน (mm/rev)
- d : ความลึกตัด (mm.)
- D : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน (mm.)

### ■ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราป้อนและแรงตัดจำเพาะ (สำหรับ เหล็กเหนียวคาร์บอน)

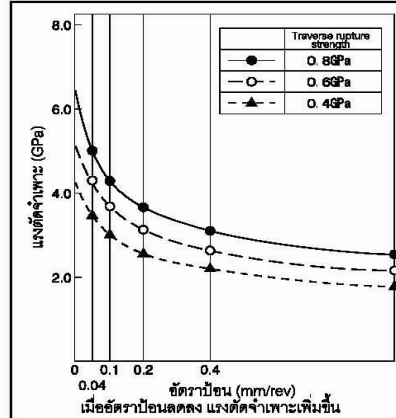

### ■ ความเรียบผิวทฤษฎี

 $R_z = \frac{f^2}{8r}$	R <sub>z</sub> : ความเรียบผิว (mm) f : อัตราป้อน (mm/rev) r : รัศมีเม็ดมีด (mm)
------------------------	---




#### ● ความเรียบผิวจริง

เหล็กเหนียว: ความเรียบผิวทฤษฎี × 1.5 ~ 3  
เหล็กหล่อ: ความเรียบผิวทฤษฎี × 3 ~ 5

### ■ แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผิว

- ① ใช้เม็ดมีดมีรัศมีใหญ่ขึ้น
- ② ใช้อัตราเร็วตัด และอัตราป้อนให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด การพอกตัวที่คมมีด
- ③ เลือกเกรดมีดให้ถูกต้อง
- ④ ใช้เม็ดมีด Wiper

### ■ ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีเม็ดมีด และแรงตัด

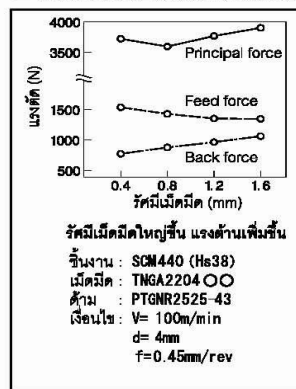

# งานกลึง ความเสียหายของเครื่องมือตัด และอายุการใช้งาน

## ■ รูปแบบของความเสียหาย

ชนิด	อันดับ	ความเสียหาย	สาเหตุของความเสียหาย
ผลจากทางกล	①~⑤	การสึกหรอด้านนำ	เกิดจากการเสียดสีของอนุภาคที่แข็งของชิ้นงาน
	⑥	กระเทาะ	การแตกบิ่นเล็กน้อยจากแรงกระทำหรือจากการสะท้อน
	⑦	แตก	เกิดจากการกระแทกด้วยแรงที่มีขนาดมากกระทำที่คมมีด
ผลจากปฏิกิริยาเคมี	⑧	หลุมด้านบน	เกิดจากเศษโลหะไหลไปด้านบนของเครื่องมือตัดจนกระทั่งเป็นหลุมที่อุณหภูมิสูง
	⑨	การหลอมละลาย	คมมีดเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง
	⑩	แตกหักจากอุณหภูมิ	การแตกจากวัฏจักรอุณหภูมิ ร้อน-เย็น สลับกันไป-มา อย่างรวดเร็ว
	⑪	การพอกตัวที่คมมีด	วัสดุชิ้นงานเกิดการหลอมละลายไปพอกตัวอยู่บนคมมีด

## ■ การสึกหรอ

**รูปแบบการสึกหรอ**

สึกหรอด้านข้าง	สึกหรอเป็นหลุม
เกิดการสึกหรอเมื่อเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นจะคงที่จนกระทั่งถึงระยะหนึ่งจากนั้น จะเกิดการสึกหรอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง	การสึกหรอเป็นหลุมจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใด

## ■ อายุการใช้งาน

